

## Instalação de Pós Processador no NX


Atualmente, um pós processador é composto por três arquivos (com extensões .pui, .tcl e .def) que são necessários para sua instalação a partir do procedimento padrão no NX.

Em algumas situações, quando o pós-processador é mais antigo, ele pode ter somente 2 arquivos (.tcl e .def), ou quando as restrições do Windows não permitem o procedimento padrão, é necessário copiar os arquivos manualmente.




## Procedimento Padrão de instalação (.pui, .tcl e .def)


- 1-) Abra um arquivo do NX CAM;
- 2-) Clique em **Menu > Tools > Install NC Postprocessor**;

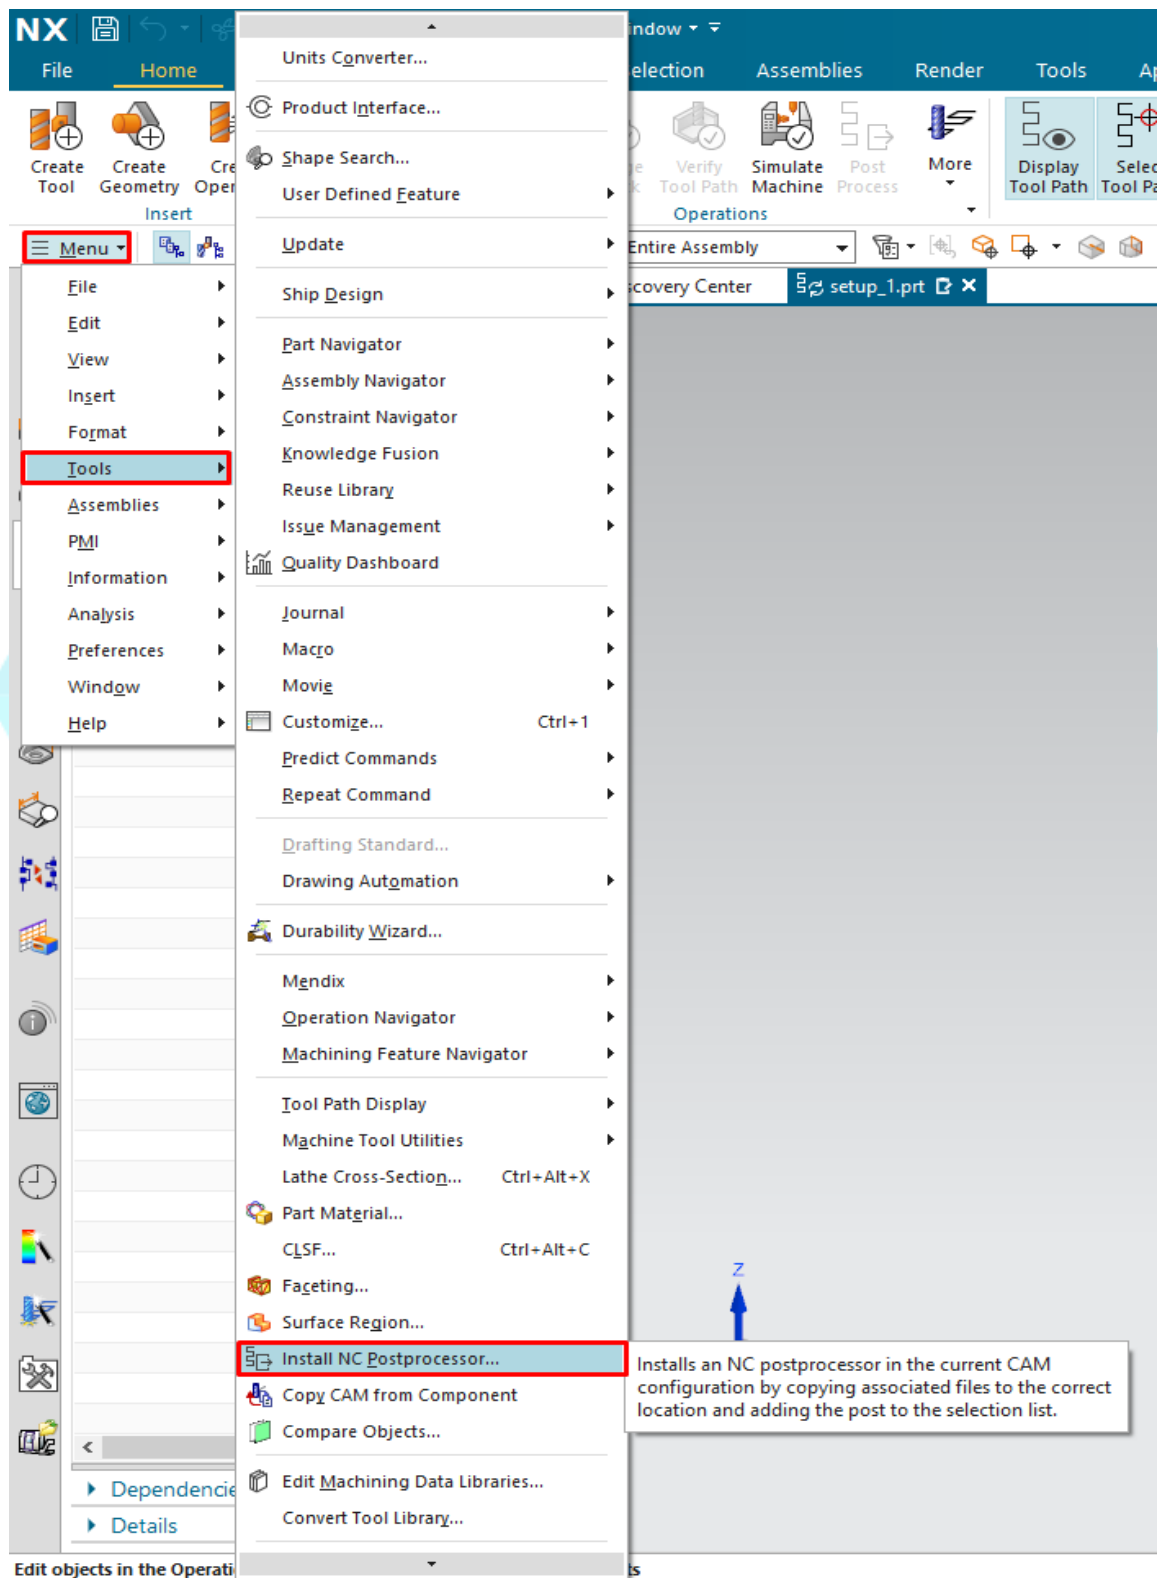

3-) Selecione a pasta e o arquivo .pui do pós processador e clique em **OK**;

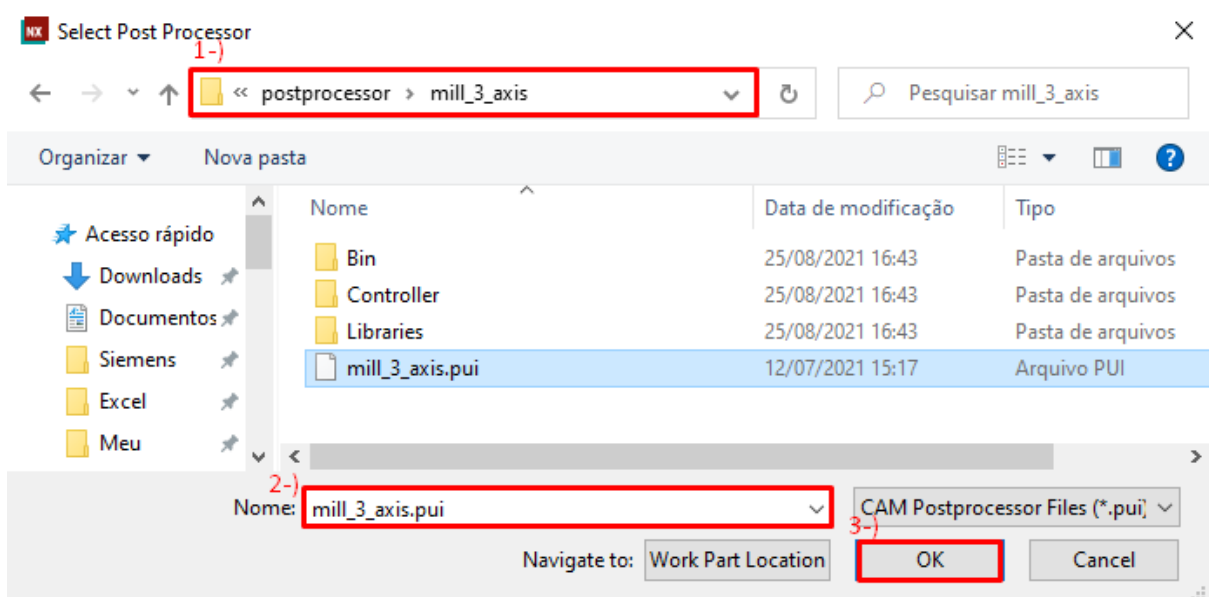


4-) Insira o nome desejado para o Pós Processador e clique em **OK**;

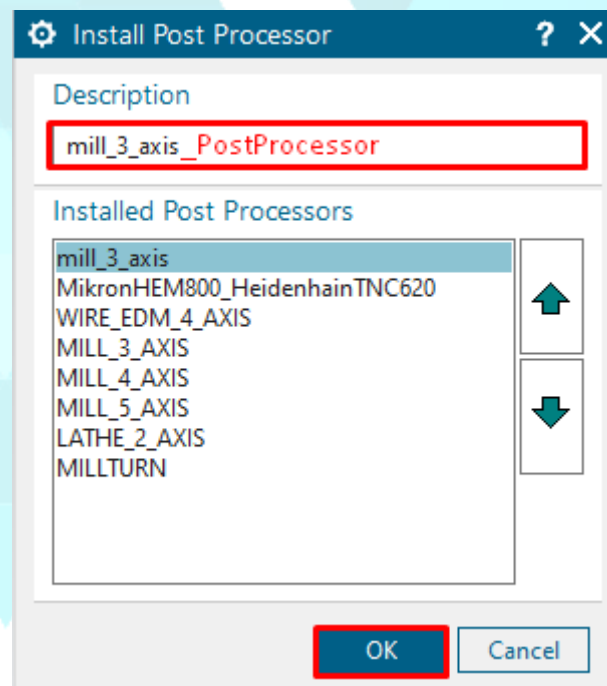


## Procedimento Manual de instalação (.tcl e .def)

- 1-) Certifique-se que o NX está fechado e que você tenha acesso de administrador.
- 2-) Copie os arquivos referentes ao pós-processador (.tcl e .def) na pasta padrão C:\Program Files\Siemens\NX(versão)\MACH\resource\postprocessor

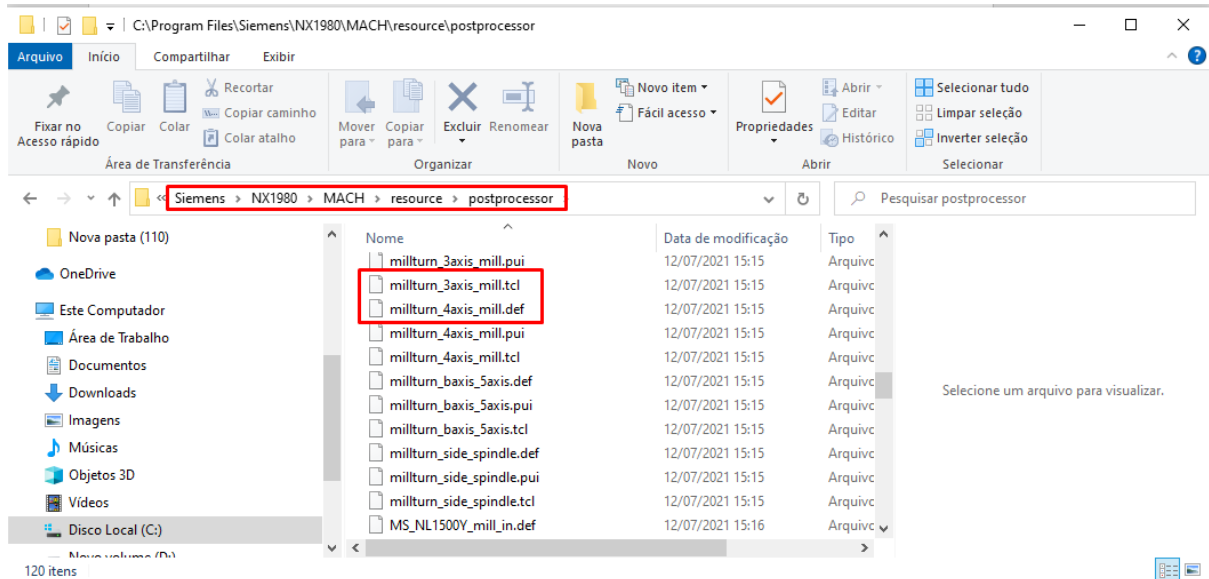

- 3-) Abra o arquivo template\_post.dat com o bloco de notas

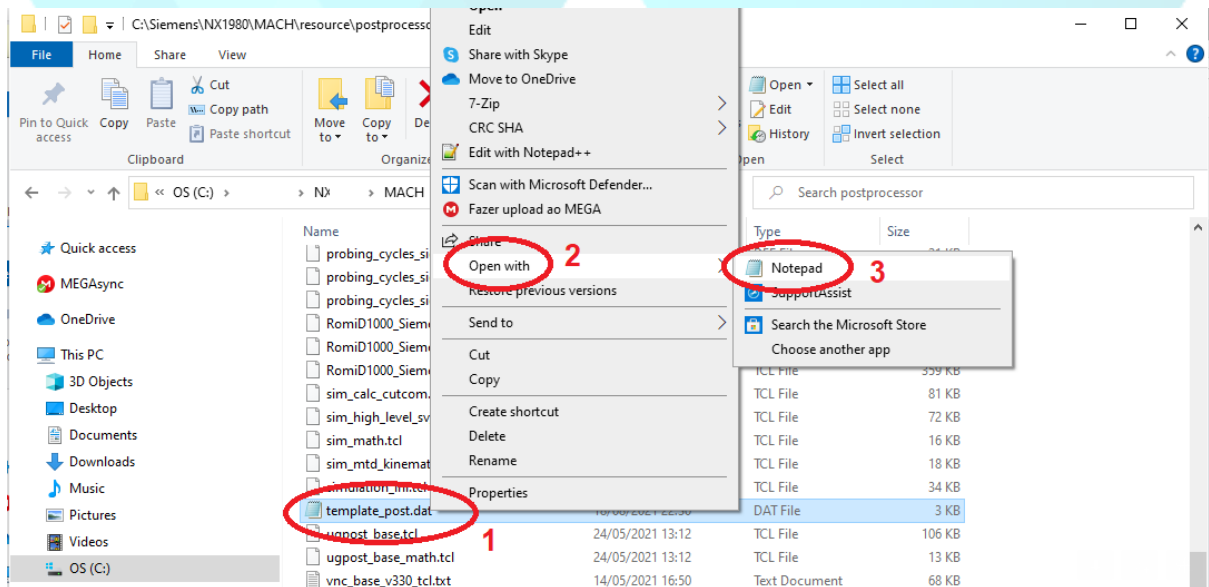

4-) Insira a seguinte linha:

<nome>,\$\{UGII\_CAM\_POST\_DIR\}<nome>.tcl,\$\{UGII\_CAM\_POST\_DIR\}<nome>.def

Exemplo:

```

#####
# template_post_processing file - Event Handler and Definition files for
# Generic Machine
#
#
#####
RomID1000_Siemens828D_3e $\{UGII_CAM_POST_DIR\}RomID1000_Siemens828D_3e.tcl,$\{UGII_CAM_POST_DIR\}RomID1000_Siemens828D_3e.def
#
WIRE_EDM_4_AXIS,$\{UGII_CAM_POST_DIR\}wedm.tcl,$\{UGII_CAM_POST_DIR\}wedm.def
  
```

Nome a ser listado no menu do NX

TCL

DEF

Após a execução deste procedimento, o pós processador estará pronto para uso.

